
deli得力

人民币鉴别仪(点验钞机)

使用手册



目录

1

欢迎使用我司的鉴伪点钞机系列产品，它将成为您处理现金的最佳帮手。请您在使用前仔细阅读使用说明书，并按照说明书正确操作。

※ 本系列产品如有更改,恕不另行通知.

目 录

安全注意事项与保养	1
仪器拆封	1
技术指标	2
后部结构介绍	2
操作指南	3
└ 正确的点钞操作方法	3
机器外部构造	3
功能使用说明	4
常见故障分析及排除	6
└ 进钞台调整方法	6
└ 故障自诊断	7
└ 简单的故障检查与排除	8
└ 易损件更换方法	9
产品保修卡	10

安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好的接地，并且使用的电压值应在规定的范围以内。

2. 本机不能在低于0℃或高于40℃的温度中工作，如在0℃以下或40℃以上时会使机器难以正常工作。

3. 使用本机时，应避免可能对电网产生强干扰的用电器（如手机、电钻、电锯等）。

技术指标

。 标志


操作指南

- 1. 将电源线的一头插到市电



机器外部构造

- 1 主控制窗
- 2 挡钞板
- 3 接钞轮
- 4 旋转显示窗
- 5 喂钞台
- 6 “功能”键
- 7 “模式”键
- 8 “清零/+10”键
- 9 “复位键/+1”键

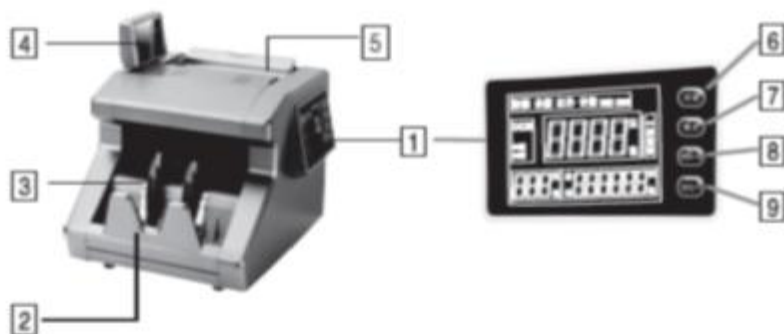

功能使用说明

■ 功能


根据需要，按“功能”键，选择智能、混点合计、红外、分版和计数功能，显示屏显示相应字样。

智能：可清点第五套5元以上人民币，清分出不同面值的夹张币，具有极强的鉴伪能力。

合计金额：在混点点检第五套人民币时，显示窗实时显示所点检纸币的合计总金额，并具鉴别功能。

功能使用说明

■ 报警提示

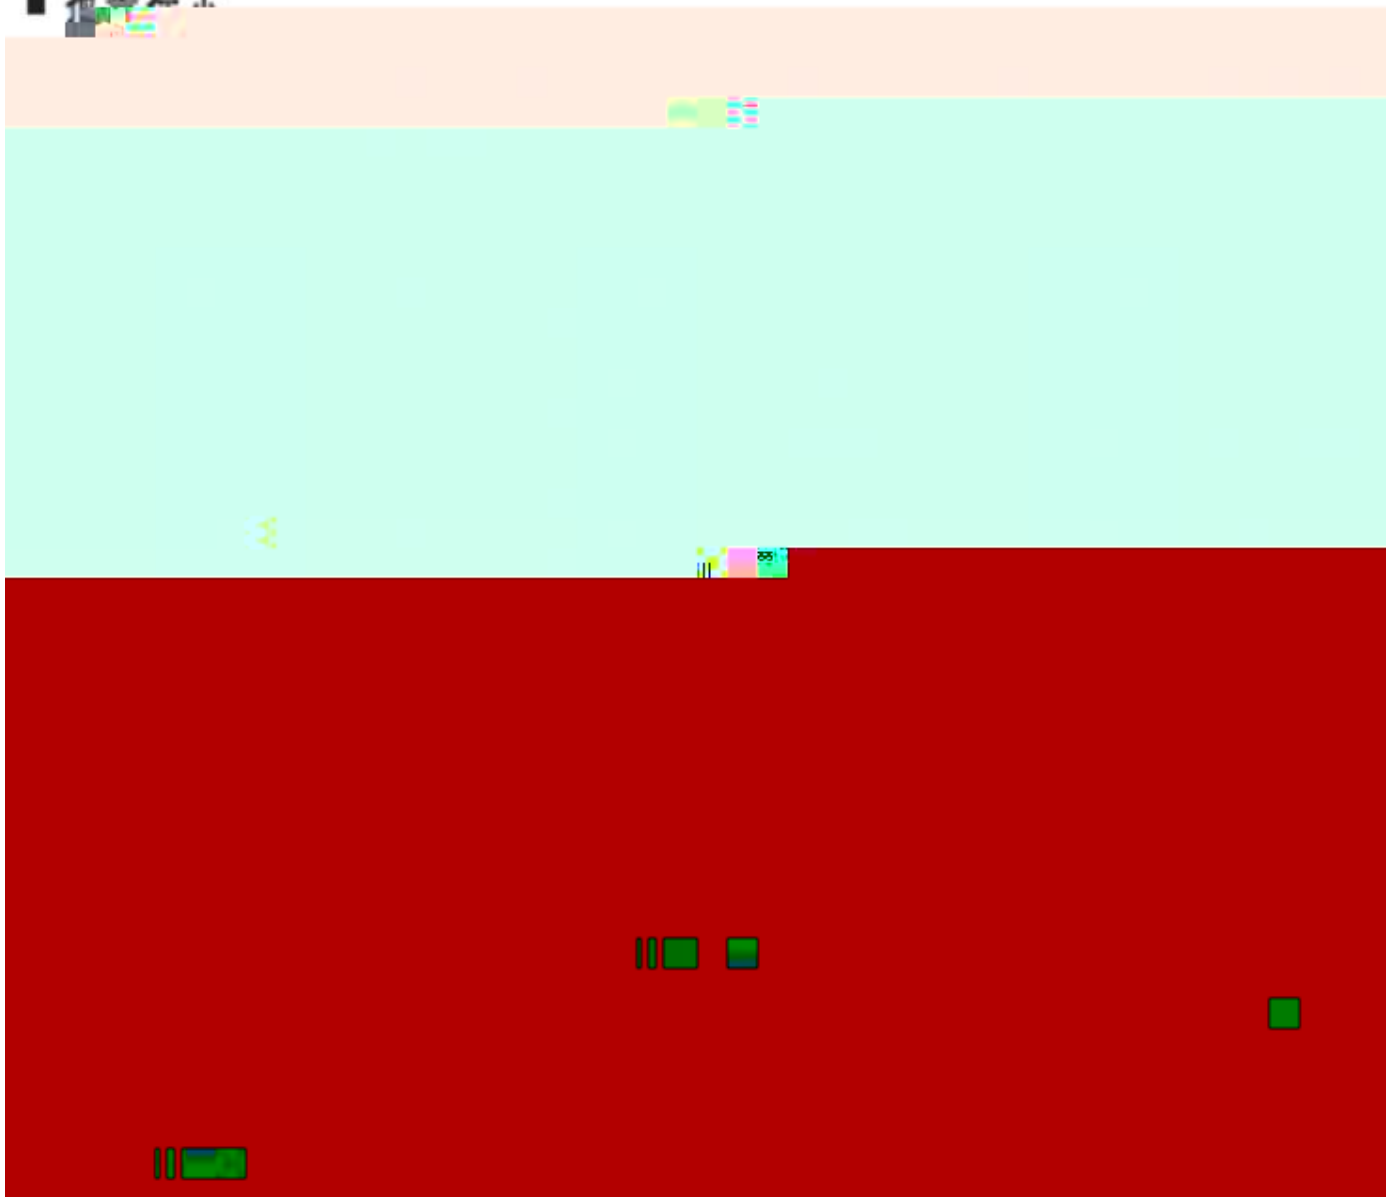

常见故障分析及排除

■ 故障自诊断

机器开机时，将会进行自动诊断，如有异常，将会在显示屏显示故障代码，具体如下：

显示屏显示	故障原因	排除方法	显示屏显示	故障原因	排除方法
CE1	左计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEA	激光电路故障	检查线路或更换传感器
CE2	右计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEF	长磁头电路故障	检查线路或更换长磁头
CE3	宽度检出槽型光耦电路故障	检查线路或更换传感器			
CE4	喂钞台进钞光电传感器故障	检查线路或更换传感器			
CE5	收钞光电对管电路故障	检查线路或更换传感器			
CE6	左磁头电路故障	检查线路或更换左磁头			
CE7	右磁头电路故障	检查线路或更换右磁头			

常见故障分析及排除

简单故障的检查与排除

在要求维修之前，请先自行检查下列各点：

机器停止工作	 <p>1. 电源插头是否插入插座?</p>	 <p>2. 是否停电或没开开关?</p>	 <p>3. 保险丝是否已被熔断?</p>	<p>AC220V±10%</p> <p>4. 使用电源电压是否过强?</p>
启动方式失灵	 <p>1. 计数传感器是否松动?</p>	 <p>2. 计数传感器与主电路板连线是否中横?</p>	 <p>3. 主传动带是否断裂?</p>	 <p>4. 机器是否卡钞? (清除卡钞并调节轴杆)</p>
计数不够准确	 <p>1. 计数台位置是否已调整好?</p>	 <p>2. 计数传感器是否松动?</p>	 <p>3. 阻力大、计数轮是否严重磨损?</p>	<p>4. 度钞是否正確?</p>
识别不准	<p>重新选择您需要的功能键</p> <p>1. 功能是否选择正确?</p>	 <p>2. 宽度识别光轴是否失调?</p>	 <p>3. 磁性传感器问题是否不对?</p>	

常见故障分析及排除


■ 易损件更换方法

1. 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台托钞板，用手按下滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。
2. 当捻钞轮磨平时，会造成送钞不顺和计数不准，需更换捻钞轮。抽出托钞板，卸下左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的捻钞轮，换上新的捻钞轮后再按原样复原即可。
3. 更换紫外灯管，首先打开机顶盖，卸下荧光盒，换上新的紫光灯管后再按原样复原即可。

阻力片 ▶



捻钞轮 ▶

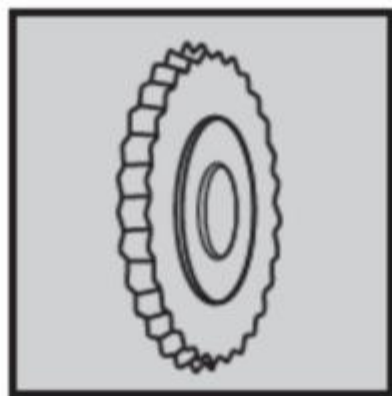

荧光灯 ▶



产品保修卡

感谢您购买点钞机产品。为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，请及时联系保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下发生故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
- 属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - 超过保修有效期限的；
 - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - 因不可抗力造成的机器故障。

本卡随点钞机商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享受有本公司提供的免费保修权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：_____年__月__日

商品 信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户 信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售 信息	销售商名称		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票号码	

维修 记录	故障状况		维修结果		客户签字		维修人签字		日期	

商品 信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户 信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售 信息	销售商名称		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票号码	

维修 记录	故障状况		维修结果		客户签字		维修人签字		日期	

此为A级产品，在生活环境中，可能会造成无线电干扰。
在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

得力集团有限公司

